

惠来县应急管理局

惠来县应急管理局 2023 年 4 月份“双随机、一公开”监督检查结果公告

根据工作部署，通过广东省安全生产执法信息系统，制定了 2023 年 4 月份惠来县液氨制冷企业隐患排查治理监督检查计划。2023 年 4 月 26 日，我局执法人员根据现场检查清单《液氨制冷企业隐患排查治理检查清单》，结合企业实际对惠来县沃角庆祥制冰厂、惠来县鑫淼冰厂、惠来县神泉镇荣利贸易商行 3 家液氨制冷企业开展监督检查。

依据《中华人民共和国安全生产法》《广东省安全生产条例》等相关法律法规及规章规定，采取“启动会+现场监督检查+总结会”“企业主要负责人+安全管理人员+岗位操作人员全过程在场”及“执法+专家”的模式开展监督检查，现将监督检查结果进行公告。

附件：惠来县应急管理局 2023 年 4 月份“双随机、一公开”监督检查结果



附件

惠来县应急管理局 2023 年 4 月份“双随机、 一公开”监督检查结果

序号	监督检查对象	监督检查结果
1	惠来县沃角庆祥制冰厂	1、活塞式压缩机的联轴器防护罩缺失； 2、消火栓未配备喷雾水枪头； 3、洗眼器未设置在压缩间显眼位置； 4、压缩间电线较杂乱，电气开关安装在木质底板上； 5、冻库内防潮灯失效且未及时更换； 6、配电房内杂物未及时清理，部分窗口防小动物密网缺失。
2	惠来县鑫淼冰厂	1、压缩机、贮氨器、氨泵等区域上方未设置氨气浓度报警装置，贮氨器围堰高度不足； 2、现场液氨安全警示牌设置不足； 3、洗眼器未设置在作业现场显眼位置，液氨防毒面具老化脏污； 4、活塞式压缩机的联轴器防护罩缺失； 5、部分电源开关安装在木质底板上； 6、液氨管道未标明介质、流向； 7、储冰间照明未用防潮灯。
3	惠来县神泉镇荣利贸易商行	1、贮氨器围堰未完全封闭，上方喷淋管道安装高度不足，喷淋水未能覆盖整个贮氨器； 2、现场液氨安全警示牌配置不足，液氨管道未标明介质、流向，应急照明灯及安全出口指示牌配置不足； 3、洗眼器未设置在作业区域显眼位置，防氨中毒面具配置不足； 4、未在厂区高处显眼位置设置风向标； 5、现场部分电源开关安装在木质底板上，配电柜两侧挡板缺失； 6、活塞式压缩机的联轴器防护罩缺失。